

位移/计数/角度显示控制仪 N 系列

使用说明

使用本产品前请认真阅读本说明书，在理解内容的基础上正确使用。并妥善保存，以便需要时参考。

■ 安全须知

警告



- ◆ 请务必遵守下述各条及本说明书所记载的注意事项，如果不遵守注意事项进行使用，有导致重大伤害或事故的危险。
- ◆ 如果本产品的故障或异常可能导致系统重大事故的场合，请在外部设置适当的保护电路。
- ◆ 在全部配线完成之前，请不要接通电源。否则可能导致触电、火灾、故障。
- ◆ 请勿在本产品所记载的规格范围之外使用。否则可能导致触电、火灾、故障。
- ◆ 请勿使用在易燃、易爆气体的场所。
- ◆ 请勿触摸电源端子等高电压部位。否则有触电的危险。
- ◆ 请勿拆卸以及改造本产品。否则可能导致触电、火灾、故障。

注意

- ◆ 请不要使用在原子能设备以及与生命相关的医疗器械等设备上。
- ◆ 本产品是 A 等级产品、在家庭环境中使用会产生无线干扰，使用者应采取相应措施。
- ◆ 本产品通过强化绝缘进行触电保护。将本产品嵌入设备上以及配线时，请遵守嵌入设备所符合的规格要求。
- ◆ 本产品的所有输入输出信号线，为了防止浪涌发生，请设置适当的浪涌抑制电路。
- ◆ 对于盘式安装的仪表，为了避免用户接近电源端子等高电压部分，请在最终产品上采取必要措施。
- ◆ 为了防止仪表损坏和放置机器故障，请在与本仪表接续的电源线或大电流容量的输入输出线上，安装适当容量的保险丝等安全断路器件保护仪表。
- ◆ 请不要将金属片或导线碎屑混入本产品中，否则可能导致触电、火灾、故障。
- ◆ 请确保地线拧紧端子螺丝，如果不完全拧紧，可能导致触电、火灾。
- ◆ 请务必在切断电源后再进行清洁。
- ◆ 清洁时，请用干的软布擦去本产品的污垢。请不要使用吸湿剂。否则可能导致变形、变色。
- ◆ 请不要使用硬物擦蹭或敲打显示部分。
- ◆ 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。

使用之前

- ◆ 为了长期安全地使用本产品，定期维修是必要的。本产品的某些部件有的受寿命限制，有的因常年使用性能会发生变化。
- ◆ 本说明书如有变动，恕不通知，随时更正，查阅时请以最新版本为准。如有疑问，请与本公司联系。
- ◆ 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。

1. 安装

警告



为了防止触电和防止机器故障，请务必在关断电源后，再进行本机器的安装、拆卸。

1.1 安装的注意事项


- (1) 请在以下环境条件的范围内使用本仪表：
 - 环境温度：0~50°C，避免阳光直射
 - 环境湿度：10~90%RH，无凝露（绝对湿度：MAX. W. C 29.3 g/m³ dry air at 101.3kPa）
 - 设置环境条件：室内使用，高度<2000m
- (2) 请避免安装在以下场所：
 - 因温度变化剧烈，有可能结露的场所
 - 产生腐蚀性气体、可燃性气体的场所
 - 直接振动或者有可能冲击本产品的场所
 - 尘埃、盐分、金属粉末多的场所
 - 杂波干扰大、容易发生静电、磁场、噪声的场所
 - 空调或暖气的气流直接吹到的场所
 - 阳光直接照射的场所
 - 由于热辐射等有可能产生热积累的场所

- (3) 进行安装的场合，请考虑以下几点：
- 为了不妨碍散热，请勿堵塞本产品的周围，不要堵塞通风口，留够充分的通风空间。
 - 考虑到配线、保养，请确保仪表的上下方有50mm以上的空间。
 - 请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、半导体操作器、大功率电阻）的正上方。
 - 周围温度为50°C以上时，请用强制风扇或冷却机等冷却，但是，不要让冷却空气直接吹到本仪表。
 - 为了提高耐噪性能和安全性，请尽量远离高压机器、动力线、动力机器进行安装。


1.2 外形尺寸

以下标注的尺寸单位均为 mm（毫米）

160×80尺寸仪表：

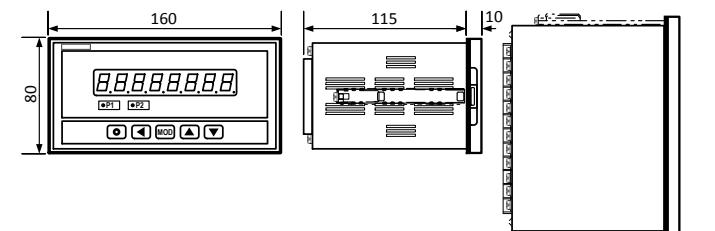

96×96尺寸仪表：

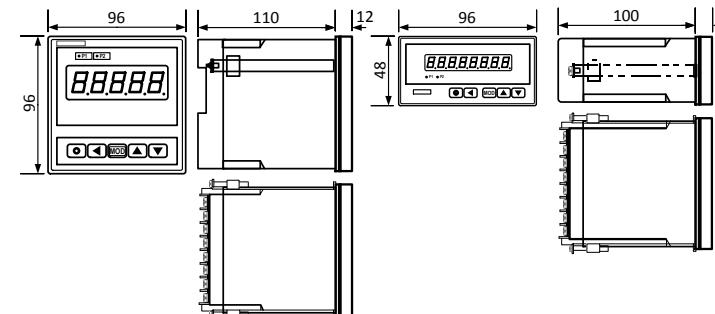


1.3 安装方式

安装到盘面

1. 在盘面开安装孔。
2. 将本仪表从盘面前面插入。
3. 使用仪表附带的安装支架，将本仪表固定在安装盘面上，以适当的扭矩拧紧安装螺丝固定仪表。

开孔尺寸

以下标注的尺寸单位均为 mm（毫米）

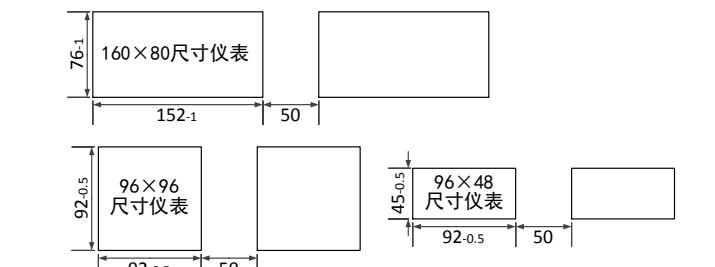

◆ 密集安装时请考虑盘面强度。

2. 配线

警告



◆ 为了防止触电和防止机器故障，在全部配线完成并确认配线正确之前，请不要接通电源。


2.1 配线的注意事项

- 为了避免噪声干扰的影响，请将输入信号线远离仪表电源线、动力电源线、负载线进行配线。
- 确保配线时，仪表电源不受动力电源的噪声影响。在容易受到噪声影响的场合，建议使用噪声滤波器。
 - 请将线材搓捻成麻花状。搓捻的绞距越短，噪声防御效果越好。
 - 请务必把噪声滤波器安装在接地的盘面等上，并使噪声滤波器的输出侧与电源端子间的配线最短。
 - 请不要在噪声滤波器输出侧的配线上安装保险丝、开关等，否则会降低滤波器的效果。
- 本仪表内部无保险丝。需要保险丝的场合，请另行设置：推荐保险丝的规格：
 - 额定电压 250V，额定电流 1A 的延时保险丝
 - 24V 直流电源规格的仪表，请从 SELV 电路（可以保障安全的电源）的电源供给。
 - 请使用符合电源规格的电源。
 - 请避免在测量电路中混入干扰


- 测量回路与电源线（电源回路）或接地回路分开。
- 对于静电产生的干扰，使用屏蔽线效果好。
● 为了防止误动作，请不要给不使用的端子接任何线。

2.2 端子构成

160×80尺寸仪表：

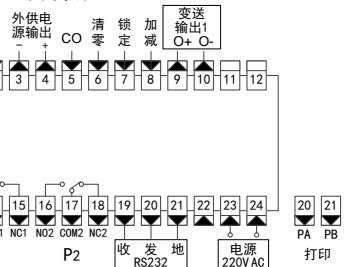

96×48尺寸仪表：

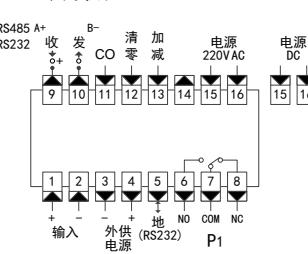

96×96尺寸仪表：




2.3 接线示意图


传感器与仪表的接线说明（分 2 种类型）

① TTL等电压脉冲直接接仪表输入的“+”，“-”端


② 单相NPN, PNP, OC门型电压脉冲传感器

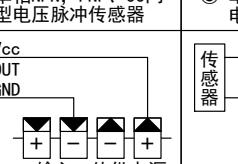

③ 单相二线制4mA~20mA电流脉冲传感器

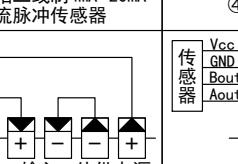


④ 双相输入

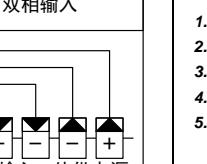


外部控制信号接线

① 用无源开关控制时，闭合有效

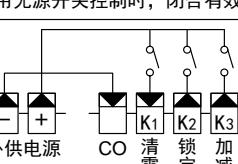

② 用电压控制时：

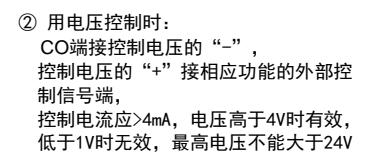


输入类型为 D 的仪表（10Hz 以下低速计数）

输入类型为 D 的仪表的接线方式详见【6.1.4 节】


3. 基本操作

面板及按键说明（以 160×80 尺寸的仪表为例）

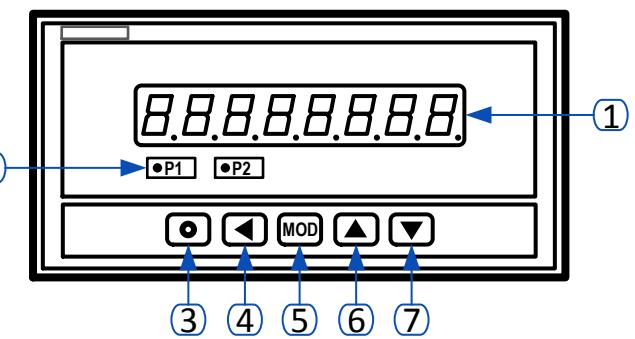

序号	名称	说明
1	显示器	显示计数值 在参数设置状态下，显示参数符号，参数数值
2	指示灯	预置输出点的状态指示
3	设定键	在测量状态下，按住 2 秒以上不松开进入设置状态 在设置状态下，显示参数符号时，按住 2 秒以上不松开进入下一组参数
4	左键	在测量状态下，用于计数值清零 在设置状态下，显示参数符号时：调出原参数值 修改参数值时：移动修改位
5	MOD 键	在测量状态下，无效 在设置状态下，显示参数符号时：切换到下一个参数 修改参数值时：存入修改好的参数值
6	增加键	在测量状态下，启动打印 在设置状态下，修改参数值时，增加参数的数值
7	减小键	在测量状态下，无效 在设置状态下，修改参数值时，减小参数数值

4. 参数设置方法

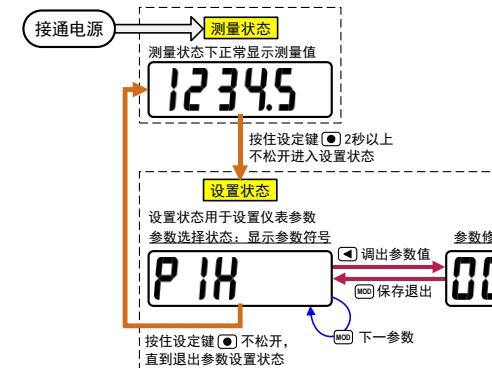

参数修改状态：修改参数值
增加修改值
减小修改值
移动修改位

修改位闪烁

通用按键操作

1. 按住设置键 **■** 2 秒以上不松开，进入设置状态，仪表显示第 1 个参数的符号。
 2. 按 **MOD** 键可以顺序选择需要修改的参数。
 3. 按 **◀** 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位。
 4. 按 **◀** 键移动修改位，**▲** 键增加值、**▼** 键减小值，将参数修改为需要的值。
 5. 按 **MOD** 键保存修改好的参数，并转到下一参数。
- 位于第 1 组参数时，若为本组最后一个参数，会退出设置状态；
位于第 2 组及以后的参数组时，若为本组最后一个参数，会回到本组第一个参数；
6. 通过按住设置键 **■** 不松开，可以顺序进入每个参数组，仪表显示对应组第 1 个参数的符号。
7. 退出设置状态：在显示参数符号时，按住设置键 **■** 不松开，直到退出参数的设置状态。

参数分组与密码检查

- 仪表的参数被分为若干组，本仪表参数分列表详见说明书下一节。
- 密码检查：第 2 组及以后的参数受密码保护，未设置密码时不能进入。
该参数设为 OFF 时，第 1 组参数不受密码保护；
设为 ON 时，若未设置密码，第 1 组参数虽然可以进入、修改，但不能存入。
- 密码的设置方法：
通过前面所述的【通用按键操作】，按键进入密码参数 **OA**（第 2 组第 1 个参数）。
正确的密码设为 01111。
密码设置正确后，才可以看到和设置被密码保护的参数。
- 进入设置状态后，若 1 分钟以上不进行按键操作，仪表将自动退出设置状态。

5. 参数一览

第 1 组参数：预置输出设定值（无预置输出功能的仪表无该组参数）
本组参数是否受密码保护可以通过设置 **OA1** 参数（在第 4 组）选择。
该参数设为 OFF 时，不受密码保护；
设为 ON 时，若未设置密码，虽然可以进入、修改，但不能存入。

参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	参数说明
P1H	P1H	第 1 预置点设置高位	00H		6.2
P1L(P1)	P1L(P1)	第 1 预置点设置低位	01H		6.2
P2H	P2H	第 2 预置点设置高位	02H		【注 1】 6.2
P2L(P2)	P2L(P2)	第 2 预置点设置低位	03H		6.2
LoH	LoH	计数起始值高位	06H		6.1.2
LoL(Lo)	LoL(Lo)	计数起始值低位	07H		6.1.2
Pt1	Pt1	第 1 预置点输出延时	08H	0.0~20.0	6.2
Pt2	Pt2	第 2 预置点输出延时	09H	0.0~20.0	6.2
PcLr	PcLr	自动清零选择	0AH	0~2	6.2
PAlo	PAlo	预置输出方式选择	0BH	0 / 1	6.2
iALo	iALo	计数方式选择	0CH	0~3	6.1.1
Fi-d	Fi-d	计数比率小数点位置	0DH	0 / 1	6.1.1
Fi	Fi	计数比率	0EH	1~45000	6.1.1

第2组参数：计数比率（仅5位显示仪表）受密码保护，未设置密码时不能进入					
参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	参数说明
oA	oA	密码	10H	0~45000	5
Fi1	Fi1	第1计数比率	11H	00001~45000	6.1.1
L2	L2	第2计数比率分界点	12H	0~45000	6.1.1
Fi2	Fi2	第2计数比率	13H	00001~45000	6.1.1
L3	L3	第3计数比率分界点	14H	0~45000	6.1.1
Fi3	Fi3	第3计数比率	15H	00001~45000	6.1.1
L4	L4	第4计数比率分界点	16H	0~45000	6.1.1
Fi4	Fi4	第4计数比率	17H	00001~45000	6.1.1
L5	L5	第5计数比率分界点	18H	0~45000	6.1.1
Fi5	Fi5	第5计数比率	19H	00001~45000	6.1.1
L6	L6	第6计数比率分界点	1AH	0~45000	6.1.1
Fi6	Fi6	第6计数比率	1BH	00001~45000	6.1.1
L7	L7	第7计数比率分界点	1CH	0~45000	6.1.1
Fi7	Fi7	第7计数比率	1DH	00001~45000	6.1.1
L8	L8	第8计数比率分界点	1EH	0~45000	6.1.1
Fi8	Fi8	第8计数比率	1FH	00001~45000	6.1.1

第3组参数：系统参数受密码保护，未设置密码时不能进入					
参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	参数说明
in-d	in-d	计数显示小数点位置	30H	0~4【注2】	6.1.1
dEn	dEn	显示锁定许可	31H	0: OFF / 1: ON	6.1.3
YcLr	YcLr	外部控制清零许可	32H	0: OFF / 1: ON	6.1.2
AcLr	AcLr	手动清零许可	33H	0: OFF / 1: ON	6.1.2
unit	unit	打印时工程量单位	34H	0~5	6.5
inA	inA	有效信号时间	3FH	10~1000	6.1.1

第4组参数：通讯接口、变送输出等（需选配对应功能）受密码保护，未设置密码时不能进入					
参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	参数说明
Add	Add	仪表通讯地址	40H	0~99	6.4
bAud	bAud	通讯速率选择	41H	0~3【注3】	6.4
ccLr	ccLr	通讯清零	42H	0~45000	6.1.2
ctd	ctd	报警输出控制权选择	44H	0: OFF / 1: ON	6.4
ctA	ctA	变送输出控制权选择	45H	0: OFF / 1: ON	6.4
oA1	oA1	报警设定密码选择	46H	0: OFF / 1: ON	6.2
oP	oP	输出信号选择	4DH	0~2	6.3
bA-L	bA-L	变送输出下限	4EH	-1999~9999	6.3
bA-H	bA-H	变送输出上限	4FH	-1999~9999	6.3

第5组参数：打印及记录（需选配对应功能）受密码保护，未设置密码时不能进入					
参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	参数说明
Po	Po	打印方式选择	50H	0~2	6.5
Pt-H	Pt-H	打印间隔（时）	51H	0~23	6.5
Pt-F	Pt-F	打印间隔（分）	52H	0~59	6.5
Pt-A	Pt-A	打印间隔（秒）	53H	0~59	6.5
t-Y	t-Y	时钟（年）	54H	0~99	6.5
t-n	t-n	时钟（月）	55H	1~12	6.5
t-d	t-d	时钟（日）	56H	1~31	6.5
t-H	t-H	时钟（时）	57H	0~23	6.5
t-F	t-F	时钟（分）	58H	0~59	6.5

注1：7位显示的仪表，高位取值范围为-999~999，低位取值范围为0~9999
5位显示的仪表，显示不分高位、低位，因此无P1H、P2H、LoH参数，相应参数分别为P1、P2、Lo。取值范围：19999~45000。

注2：0~4分别对应：0.0000, 00.000, 000.00, 0000.0, 00000.

注3：0~3顺序对应：2400, 4800, 9600, 19200(bps)

6. 功能及相应参数说明

6.1 计数和显示

6.1.1 计数

仪表每接收1个脉冲信号进行1次计数。计数值与下述参数相关：

◆ **iALo** (iLo) —— 计数方式选择，设置范围0~3

设置为0时：加计数

设置为1时：减计数

设置为2时：由外部控制开关确定加或减计数：外部控制开关断开时为加计数
外部控制开关闭合时为减计数

设置为3时：仪表为双相正交脉冲输入，自动识别加/减计数
◆ 输入类型为双相正交脉冲的仪表只能设置为3。

◆ **Fi-d** (Fi-d) —— 计数比率的小数点位置选择

设置为0.000时，计数比率的范围为0.0001~4.5000

设置为0.000时，计数比率的范围为0.001~45.000

计数比率方式为单计数比率的仪表，以Fi参数为计数比率

计数比率方式为多计数比率的仪表，以Fi1~Fi8参数为计数比率方式

◆ **Fi** (Fi) —— 计数比率。可设置范围为0.001~45.000由Fi-d参数决定小数点位置。

◆ **in-d** (in-d) —— 计数显示值的小数点位置选择

例：用于测量长度，每个脉冲代表的长度为0.5231m，

要求仪表显示末位为1m，则设置Fi-d=0.0000, Fi=0.5231, in-d=00000.

若要求显示末位为0.1m，则设置Fi-d=0.0000, Fi=0.5231, in-d=00000.

计数比率方式为多计数比率的仪表，根据当前计数值确定计数比率，可以设置8个不同的计数比率：

当计数值在0~L2的范围内，自动按Fi1设置的计数比率

在L2~L3的范围内，自动按Fi2设置的计数比率

在L3~L4的范围内，自动按Fi3设置的计数比率

在L4~L5的范围内，自动按Fi4设置的计数比率

在L5~L6的范围内，自动按Fi5设置的计数比率

在L6~L7的范围内，自动按Fi6设置的计数比率

在L7~L8的范围内，自动按Fi7设置的计数比率

超过L8后，自动按Fi8设置的计数比率

◆ **2~L8** (L2~L8) —— 计数比率的分界点设置

◆ **Fi1~Fi8** (Fi1~Fi8) —— 8个不同的计数比率

设置范围0.0001~45.000, 由Fi-d确定小数点位置

例：根据脉冲长度确定计数比率和小数点位置的实例

例：测量矿井提升机行程0~999.9m，卷筒直径：1200mm，钢缆直径20.5mm，卷缆4层，

每转100个脉冲。则最外层每个脉冲的长度为：

$$(1200 + 3 \times 2 \times 20.5 + 20.5) \times \pi \div 100 \approx 42.21$$

由于显示到0.1m，计数比率为0.4221

同理，第2层每个脉冲长度为：

$$(1200 + 2 \times 2 \times 20.5 + 20.5) \times \pi \div 100 \approx 40.92$$

计数比率为0.4092

现场设置时，首先计算出每层的计数比率，并顺序设置到Fi1~Fi8参数内，有几层设置几个参数，多余的可以不设置。分界点全部设到45000，即仪表的最大显示值，在放缆的过程中，每到一层结束时，记下仪表显示值，并设置到L2~L8的分界点参数中。

6.1.2 清零

清零：是指将仪表的计数值置为计数起始值，当计数起始值为0时，才能将计数值清为0

◆ **LoH**, **LoL** (Lo) —— 计数起始值

5位显示的仪表，通过Lo参数设置

7位显示的仪表，起始值为7位，通过LoH, LoL参数分别设置高3位和低4位。

有3种清零方式：

① 通过面板操作：在计数显示状态，按 Δ 键1秒以上不松开，将计数值清零，该操作受AcLr参数限制。

② 由外部控制清零信号清零：有外部控制清零功能的仪表，当外部控制闭合时，将计数值清零，该操作受YcLr参数限制。

③ 通过通讯接口由计算机清零：使用通讯，将仪表的ccLr参数值设置为02222后，计数值清零。

④ 到预置点时自动清零，详见【6.2节】

◆ **AcLr** (AcLr) —— 手动清零许可选择

设置为OFF时：面板手动清零被禁止；

设置为ON时：面板手动清零有效。

◆ **YcLr** (YcLr) —— 外部控制清零许可选择

设置为OFF时：外部控制清零被禁止；

设置为ON时：外部控制清零有效。

6.1.3 显示锁定

有外部控制显示锁定功能