

容量显示仪 VW 系列

使用说明书

VWXCH

■ 重要事项

- ◆ 如果本产品的故障或异常可能导致系统重大事故的场合, 请在外部设置适当的保护电路。
- ◆ 请勿在本产品所记载的规格范围之外使用。否则可能导致触电、火灾、故障。
- ◆ 请勿使用在易燃、易爆气体、产生腐蚀性气体、尘埃、盐分、金属粉末等场所。
- ◆ 请避免安装在因温度变化剧烈, 可能结露; 由于热辐射等有可能产生热积累的场所。
- ◆ 请不要将金属片或导线碎屑混入本产品中, 否则可能导致触电、火灾、故障。
- ◆ 请确保地线端子螺丝, 如果不完全拧紧, 可能导致触电、火灾。
- ◆ 本说明书如有变动, 恕不通知, 随时更新, 阅读时请以最新版本为准。如有疑问, 请与本公司联系。
- ◆ 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。


1. 安装

△ 为了防止触电和防止机器故障, 请务必在关断电源后, 再进行本机器的安装、拆卸。

1.1 外形及开孔尺寸

以下标注的尺寸单位均为 mm (毫米)

96×48尺寸仪表

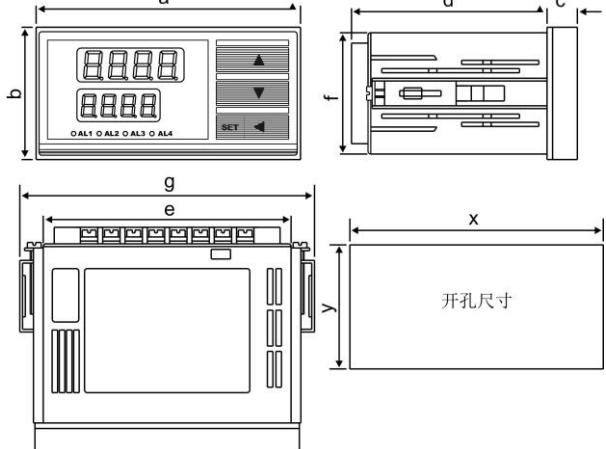

规格 (mm)	面板尺寸 (a×b×c)	机身深度 (d)	机身尺寸 (e×t)	加支架尺寸 (g)	开孔尺寸 (x×y)	安装架位置
160×80	160×80×10	115	149×75	165	152-1×76-1	横式: 左右 竖式: 上下
96×96	96×96×10	66	90.5×91	108	(92±0.5) × (92±0.5)	上下
96×48	96×48×11	71	90×44	107	(92±0.5) × (45±0.5)	横式: 左右 竖式: 上下
72×72	72×72×9	66	67×67	84	(68±0.5) × (68±0.5)	上下
48×48 (盘装)	48×48×8	100	44×44	62	(45.5±0.5) × (45.5±0.5)	四周

面板尺寸: 盘装机柜外部仪表面板尺寸。

机身深度: 盘装机柜内部仪表深度尺寸, 用于机柜深度参考。

机身尺寸: 盘装开口处仪表截面尺寸, 用于机柜开孔参考。

加支架尺寸: 指仪表左右或上下方向加上安装架后的尺寸。

开孔尺寸: 建议机柜开孔尺寸。

以上尺寸单位均为 mm。

1.2 安装方式

■ 盘面安装

- 在盘面开安装孔, 然后将本仪表从盘前面插入, 使用仪表附带的安装支架, 将本仪表固定在安装盘面上, 以适当的扭矩拧紧安装螺丝固定仪表。


2. 配线

△ 为了防止触电和防止机器故障, 在全部配线完成并确认配线正确之前, 请不要接通电源。


2.1 配线的注意事项

- 为了避免噪声干扰的影响, 请将输入信号线远离仪表电源线、动力电源线、负载线进行配线。
- 本仪表内部无保险丝。需要保险丝的场合, 请另行设置: 推荐保险丝的规格:
 - 额定电压 250V, 额定电流 1A 的延时保险丝
- 请避免在测量电路中混入干扰
 - 测量回路与电源线 (电源回路) 分开。
 - 对于静电产生的干扰, 使用屏蔽线效果好。
- 为了防止误动作, 请不要给不使用的端子接任何线。

2.2 端子构成

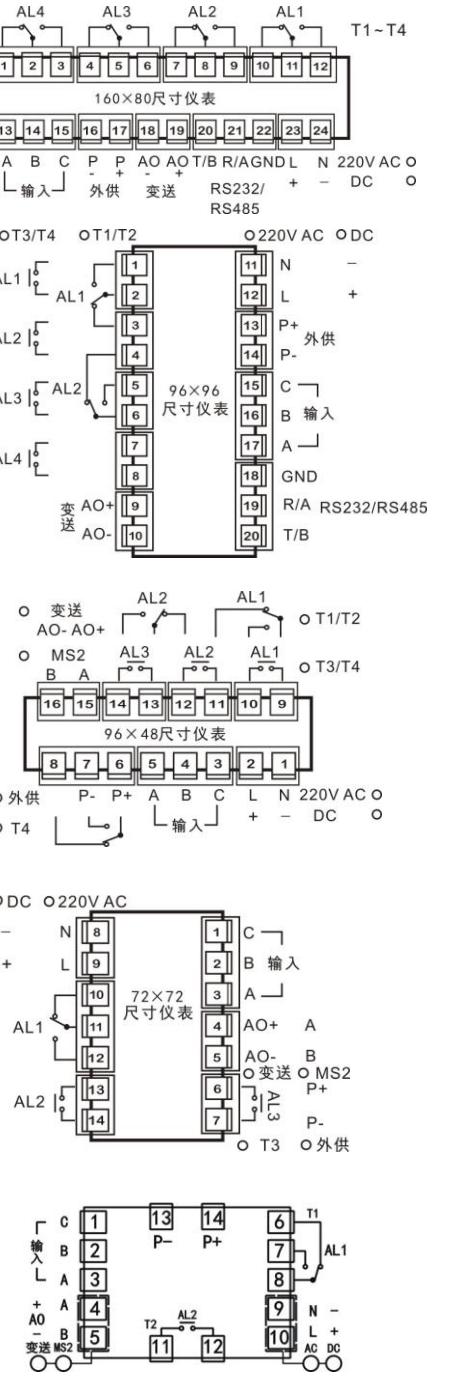

3. 面板及按键说明

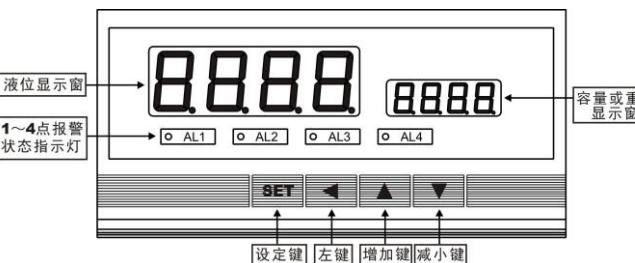

4. 参数设置说明

仪表的参数较多, 为了方便快速定位, 因此按功能分为若干组, 详见 **参数一览表**。

- ★ 第2组之后的参数均受密码 **oR1** 控制, 未设置密码时不能进入。
正确的密码为 1111 (可进入参数组 2~6), 密码 2027 (可进入参数组 7)。密码设置正确后, 才可以看到和设置被密码保护的参数。

- ★ **out1 ~ out4** 参数是否受密码控制可以通过 **oR1** 参数选择。
oR1 设置为 **oFF** 时, 不受密码控制; 设置为 **on** 时, 若未设置密码, 虽然可以进入、修改, 但不能存入。

- ★ 进入参数设置状态后, 若 1 分钟以上无按键操作, 仪表将自动退出设置状态。

- ★ 报警、变送输出、通讯等功能的参数需在订货时选配, 仪表才开放该功能的所有参数。否则对应功能的参数组内所有参数均不可见。

■ 报警设定值的设置方法

报警设定值在第1组参数。

- ① 按住设置键 **SET** 2秒以上不松开, 进入设置状态, 仪表显示 **out1**。
- ② 单次按下 **SET** 键可以顺序选择本组其它参数。
- ③ 按 **◀** 键调出当前参数的原设定值, 闪烁位为修正位。
- ④ 通过 **◀** 键移动修改位, **▲** 键增值、**▼** 键减值, 将参数修改为需要的值。
- ⑤ 按 **SET** 键存入修改好的参数, 自动转到下一参数。若为本组最后1个参数, 按 **SET** 键后将转到本组第1个参数。

重复② ~ ⑤步, 可设置本组的其它参数。

- ★ 若修改后的参数不能存入, 是因为 **oR1** 参数设置为 **ON**, 使该参数受密码控制, 应先设置密码 **oR1**。

■ 密码设置方法

当仪表处于测量状态时, 可进行密码设置。

- ① 按住设置键 **SET** 不松开, 直到显示 **out1** (仪表带报警功能时) 或显示 **oR1**。

- ② 连续按下 **SET**, 直到显示 **oR1**。

- ③ 按 **◀** 键进入修改状态, 在 **◀**, **▲**, **▼** 键的配合下将其修改为 1111 (进入 2~6 参数组) 或 2027 (进入第 7 参数组)。

- ④ 按 **SET** 键, 密码设置完成。

- ★ 密码在仪表上电时或1分钟以上无按键操作时, 将自动清零。

■ 其它参数的设置方法

- ① 首先按密码设置方法设置密码 **oR1**。

- ② 通过按住设置键 **SET** 不松开, 顺序进入各参数组, 仪表显示该组第1个参数的符号。

- ③ 进入需要设置的参数所在组后, 按 **SET** 键顺序循环选择本组需设置的参数。

- ④ 按 **◀** 键调出当前参数的原设定值, 闪烁位为修改位。

- ⑤ 通过 **◀** 键移动修改位, **▲** 键增值、**▼** 键减值, 将参数修改为需要的值。

- ★ 以符号形式表示参数值的参数, 在修改时, 参数值均闪烁位。

- ⑥ 按 **SET** 键存入修改好的参数, 自动转到下一参数。

重复④ ~ ⑥步, 可设置本组的其它参数。

退出设置: 在显示参数符号时, 按住设置键 **SET** 不松开, 直到退出参数的设置状态。

5. 参数一览表

第1组参数: 报警设定值 (无报警输出功能的仪表无该组参数 (**oR1** 密码除外))

本组参数是否允许修改可以通过设置 **oR1** 参数 (在第2组) 选择。

该参数设为 **on** 时, 允许修改; 设为 **off** 时, 不允许修改。

参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
out1 ~ out4	out1 ~ out4	第 1 ~ 4 报警点设定值	顺序为 02H, 03H, 04H, 05H	-1999~9999	6.3
oR1	oA1	密码	01H	0~9999	4

第2组参数: 报警组态 (无报警输出功能的仪表无该组参数)

受密码 1111 保护, 未设置密码时不能进入

参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
ALo1 ~ ALo4	ALo1 ~ ALo4	第 1 ~ 4 报警点报警方式选择	顺序为 06H, 0B1H, 10H, 15H	0~10 详见 6.3 说明	6.3
HYA1 ~ HYA4	HYA1 ~ HYA4	第 1 ~ 4 报警点报警灵敏度	顺序为 07H, 0C1H, 11H, 16H	0~9999	6.3

参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
dLY1 ~ dLY4	dLY1 ~ dLY4	第 1 ~ 4 报警点报警延时	顺序为 08H, 0D1H, 12H, 17H	0~60 (秒)	6.3
Av1 ~ Av4	Av1 ~ Av4	第 1 ~ 4 报警点偏差比较值	顺序为 09H, 0E1H, 13H, 18H	-1999~9999	6.3

参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
oR1	oA1	报警输出密码选择	1AH	0: oFF / 1: on	6.3

参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
inCh	inCh	输入信号选择	20H	14~19	6.1.2
in-d	in-d	显示小数点位置选择	22H	2.00.00/3.00.00	6.1.2

参数符号	参数名称	参数名称	地址	取值范围	说明
F-r	F-r	量程上限	23H	0~9999	6.1.2

<table border

选择为 M 时：第 2 显示重量，重量=密度×容积，工程量单位取决于密度单位。如密度为 0.5Kg/m³，则重量的单位为 Kg。

6.1.3 容积、重量计算及显示

根据液位高度、容器类型和尺寸，计算液体的容积，再根据设定的液体密度，计算重量。

下面 6 个参数用于选择容器类型和设置容器尺寸：

◆ ***Ao*** (*Ao*) —— 容器类型选择

◆ ***r*** (*r*) —— 容器尺寸 1，设置范围 0.000~9.999m

◆ ***b*** (*b*) —— 容器尺寸 2，设置范围 0.000~9.999m

◆ ***L-d*** (*L-d*) —— 容器尺寸 3 的小数点位数选择，固定为 0.000


◆ ***L*** (*L*) —— 容器尺寸 3。与 *L-d* 配合，设置范围 0.000~9.999m

◆ ***un-d*** (*vm-d*) —— 容积或重量的小数点位置。设置范围为 000.0、00.00、0.000

仪表可用于下面 4 种类型的容器：


A. 卧罐

Ao 设为 0001
r 卧罐半径
b 球缺高度
L 坎体长度

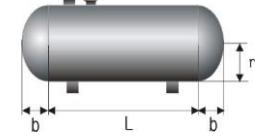


B. 竖罐

Ao 设为 0002
r 卧罐半径
b 球缺高度
L 坎体长度

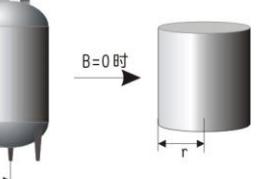

C. 方形池

Ao 设为 0003
r 底边长度 1
b 底边长度 2

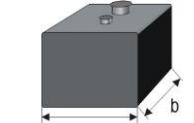


D. 球罐

Ao 设为 0004
r 球罐半径



E. 锥形罐

Ao 设为 0005
r 椭体半径
b 椭体高度
L 坎体长度

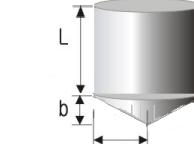

当需要计算、显示重量时，必须设置密度参数。

◆ ***P*** (*p*) —— 测量介质密度。范围为 0.000~9.999

仪表的第 1 显示用于显示液位，第 2 显示通过 ***d52*** 参数选择显示内容。

6.1.4 滤波算法

◆ 一般情况下，滤波参数按照出厂设置值即可。

◆ 若输入信号出现无规律的波动，可以通过增大惯性滤波时间常数抑制干扰。

◆ 若输入信号出现周期性的波动，则通过增加平滑滤波系数来抑制干扰。

◆ 对于输入信号突变造成的波动，通过突变滤波阈值及惯性滤波时间配合使用来抑制干扰。

◆ ***Ar*** (*Ar*) —— 平滑滤波系数

连续取 ***Ar*** 个采样值作为一个队列。每次采样到一个新数据放入队尾，并替换掉原队列中队首的数据（先进先出原则），将队列中的全部数据的算术平均值作为滤波结果。平滑滤波的优点是对于周期性干扰有良好的抑制作用，平滑度高。可选范围 1~10，出厂设置为 1。

◆ ***FLtr*** (*FLtr*) —— 惯性滤波时间常数

FLtr 设置范围 1~999，低两位 1~99 用于惯性滤波时间常数，最高位 0~9 用于突变滤波延迟时间（单位为 s）。惯性滤波用于克服信号不稳定造成的显示波动。设定的数值越大，滤波作用越强，但对输入信号的变化反映越慢。出厂设置为 2。

◆ ***tH*** (*tH*) —— 突变滤波阈值。

与惯性滤波时间常数配合使用，用于克服信号突变造成的显示波动。

tH 设置为 0 时，则关闭突变滤波功能；***tH*** 设置为非 0 数值时，前面叙述的 ***FLtr*** 参数的最高位设置为突变滤波延迟时间（单位为 s）。出厂设置为 0。

惯性滤波搭配突变滤波

本次测量值与上一次测量值的绝对差值小于 ***tH*** 的设置值，采用 ***FLtr*** 设置的低两位数值作为惯性滤波常数进行惯性滤波。

本次测量值与上一次测量值的绝对差值大于等于 ***tH*** 的设置值后，如果在 ***FLtr*** 最高位设置的突变延迟时间内发生了反向的突变（且幅度超过 ***tH*** 的设置值），则认为此突变是无效的。在突变延时时间后，当前测量值与突变前的测量值的绝对差值仍大于 ***tH*** 的设置值，则认为当前测量值是有效的，刷新测量值。

例：***tH*** 设置为 100，***FLtr*** 设置为 210

则表示：若本次测量值与上一次测量值的差值小于 100 时，采用 10 作为惯性滤波常数进行惯性滤波。当前测量值与上一次测量值的差值大于等于 100 时，如果在 2 秒内发生了反向的突变且幅度超过 100，则认为此突变是无效的。如果在 2 秒后，测量值与突变前的测量值的差值仍大于 100，则将测量值刷新为当前测量值。

6.1.5 调校：零点和满度修正

通过测量过程得到的工程量，可能会由于传感器、变送器、引线或仪表的各种原因而存在误差，通过仪表提供的修正功能，可以有效地减小误差，提高系统的测量、控制精度。

修正公式：显示值 = (修正前的测量值 + 零点修正值 ***ln-A***) × 满度修正值 ***Fc***

调校时应先进行零点修正，再进行满度修正。

◆ ***ln-A*** (*iA*) —— 零点修正值，出厂设置一般为 0。

用户自行修正零点时，取修正前的显示值的负值做为零点修正值即可。

◆ ***Fc*** (*Fi*) —— 满度修正值，出厂设置一般为 1.000。

用户自行修正满度时，取 ***Fi*** = 实际值 / 显示值，并在此基础上微调。

6.1.6 输入信号故障处理

利用仪表的输入信号故障处理功能，防止因输入信号故障而引起的非正常运行，例如联锁、停机等。仪表显示 ***dl*** (或 ***-dl***) 表示输入信号故障。

◆ 输入信号故障是指出现下述几种情况：

- ◆ 由于输入信号过大造成仪表输入溢出
- ◆ 4~20mA 电流、1~5V 电压输入断线（电流小于 3.5mA、电压小于 0.8V）

◆ ***SAFE*** (*SAFE*) —— 故障代用开关，出厂设置一般为 ***off***

选择为 ***on*** 时，仪表判断输入信号出故障时，使用 ***bout*** 参数值作为报警输出和变送输出的输入值；选择为 ***off*** 时，无故障代用功能。

◆ ***bout*** (*bout*) —— 故障代用值。

故障代用值

◆ 仪表显示 ***dl*** (或 ***-dl***) 时仍可进行参数设置

◆ 仪表若无报警输出功能、变送输出功能及通讯功能，则该参数设置将不起任何作用

6.2 折线修正（仅对容积进行修正）

如果在应用中发现容积显示有误差，首先检查液位测量是否准确（可对液位测量先进行调校），再对容器的尺寸进行核对。排除这两个原因后若仍存在误差，可能是由于容器的形状不够标准造成的，可利用 8 段折线修正功能进行修正，减小误差。

◆ ***FnUm*** (*FnUm*) —— 折线段数选择，决定下面的折线修正开放多少组参数供用户设置，出厂默认值为 0，表示关闭折线修正功能。

◆ ***F1~F10*** (*F1~F10*) —— 测量值 0~10

◆ ***S1~S10*** (*F1~F10*) —— 标准值 0~10

小于测量值 1 (*F1*) 的测量值，仪表按后一段的数据向下递推

大于测量值 10 (*F10*) 的测量值，仪表按前一段的数据向上递推

折线修正

设置方法

- 先将需要进行折线修正的通道的折线段数选择参数设为 0，关闭折线运算功能。
- 仪表接入输入信号后，从小到大增加输入信号，在此过程中记录下各折点的测量值和标准值。
- 将折线段数选择参数设为需要的实际修正段数，并设置各折点的测量值和标准值。
- 折线段数选择参数需设为 ≥3，否则折线修正点数过少，算法不生效。

6.3 液位报警输出

该功能为选配功能。仪表最多可配置 4 个报警点。

液位报警输出是指液位测量值超过设定的范围时，仪表的指示灯及输出继电器的反应。

针对每个输出点均可以独立设置报警方式、设定值、灵敏度、延时、偏差比较值 5 个参数。

★ 有通讯功能的仪表，当 ***ctd1*** 参数（报警输出控制权选择）设为 ***on***，报警输出状态与测量值无关。

◆ 以下参数名称不包含报警点的编号（1~4），实际操作仪表时，请注意每个参数后实际含有编号。

◆ ***Al*** (*Al*) —— 报警方式选择

参数值	选项	报警方式	报警条件
0	<i>-HH</i> (<i>HH</i>)	上限报警	测量值 > 报警设定值
1	<i>-LL</i> (<i>LL</i>)	下限报警	测量值 < 报警设定值
2	<i>-AA</i> (<i>AA</i>)	偏差上限报警	(测量值 - 偏差比较值) > 报警设定值
3	<i>-BB</i> (<i>BB</i>)	偏差下限报警	(测量值 - 偏差比较值) ≤ 报警设定值
4	<i>HLP5</i> (<i>HLP5</i>)	偏差绝对值上限报警	测量值 - 偏差比较值 > 报警设定值
5	<i>n-HL</i> (<i>n-HL</i>)	偏差绝对值下限报警	测量值 - 偏差比较值 ≤ 报警设定值
6	<i>-EE</i> (<i>EE</i>)	待机上限报警	
7	<i>-FF</i> (<i>FF</i>)	待机下限报警	
8	<i>-QQ</i> (<i>QQ</i>)	待机偏差上限报警	
9	<i>-RR</i> (<i>RR</i>)	待机偏差下限报警	
10	<i>-bk</i> (<i>bk</i>)	故障报警	当输入信号故障（即显示 <i>dl</i> 、 <i>-dl</i> 时）

报警方式有上述 10 种，分为基本 6 种和待机方式 4 种（偏差绝对值报警时，灵敏度参数无效）

◆ 待机方式：指仪表上电时测量值处于输出区间时不报警，当测量值进入不输出区间后建立待机条件，此后正常报警。

◆ 输入信号故障报警：当输入信号处于故障状态时报警，故障状态的说明详见 [输入信号故障处理](#) 所述。故障报警与 ***out***、***HYA***、***dy***、***Ru*** 参数无关。

◆ ***out*** (*out*) —— 报警设定值

◆ ***HYA*** (*HYA*) —— 报警灵敏度

为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作，可以根据需要设定一个报警解除的外延区域。


◆ ***dy*** (*dy*) —— 报警延时（单位：秒）

为防止由于短时信号波动造成的误输出，引起继电器误动作，防止引起安全联锁。每个报警点的报警延时可设置 0~60 秒延时触发。当报警输出产生后连续设定秒内信号均处于报警状态，继电器才动作。报警恢复不受此功能控制。

◆ ***Ru*** (*Av*) —— 偏差比较值

当测量值与该值的偏差超过设定值时为报警。非偏差报警方式与该参数无关。

* 下述报警示意图中 ***ON*** 表示报警，***OFF*** 表示不报警

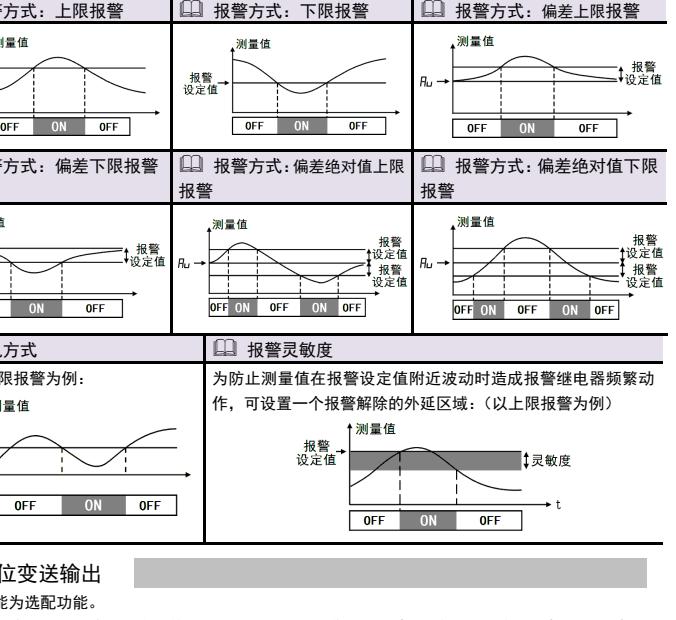

6.4 液位变送输出

E6H, 用二位 40~4FH 的 ASCII 码表示为 4EH, 46H, 即 N、F。

回答字符串的校验按如下计算 (假设仪表地址 Ad=1):

校验核 = 3DH + 2BH + 31H + 32H + 33H + 2EH + 5H + 41H + 30H + 31H = 203H

=, +, 1, 2, 3, •, 5, A 的 ASCII 码分别为 3DH, 2BH, 31H, 32H, 33H, 2EH, 35H, 41H。这些 ASCII 码的和再加上仪表地址的 ASCII 码 30H, 31H 为 203H, 余数为 03H, 用二位 40~4FH 的 ASCII 码表示为 40H, 43H, 即@、C

► 回答字符串中的 A 表示报警状态

■ 7.1.3 读液位测量值和容积、重量命令

- 说 明: 本命令读回指定仪表的测量值和报警状态

- 命 令: #AA01..

#AA02..

#AA03..

#为定界符

AA (范围 00~99) 表示指定仪表二位十进制地址

02 表示读容积值

03 表示读重量值

↓ (0DH) 为结束符

- 回 答: = (data)..

=为定界符


data 为测量值及报警状态

测量值由 “+” 或 “-”、“. 小数点”, 4 位工程量值、报警状态共 8 个字符组成

↓ (0DH) 为结束符

■ 报警状态的表示

报警状态值的范围 40~4FH, 其低 4 位 D0~D3 分别表示关联到测量值输出的第 1 到第 4 报警点的状态 (注★): 二进制 “1” 表示处于报警状态 “0” 表示处于非报警状态

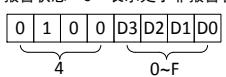

例: 本命令读取地址为 01 的仪表的测量值: 命令: #01..

回答: =+123.5A..

回答表明: 测量值为+123.5A., 该值对应的第 1 报警点处于输出状态

■ 7.1.4 读模拟量输出值和开关量输入、输出状态命令

- 说 明: 本命令读回指定仪表当前模拟量输出值、开关量输入状态或开关量输出状态。

当仪表无该功能时, 读回的数据为无效数据。

- 命 令: #AABBDD..

#为定界符

AA (范围 00~99) 表示指定仪表二位十进制地址

BB = 00

DD (范围 01~03) 指定读取内容

DD = 01 时, 表示读取当前输出的模拟量值 (变送输出)

DD = 03 时, 表示读取当前开关量输出状态 (报警输出)

↓ (0DH) 为结束符

- 回 答: = data..

=为定界符

① 当命令中 DD 为 01 时, 表示本仪表的模拟量输出通道,

“data” 表示当前模拟量通道输出值。用百分数表示, 范围为 -6.3% ~ +106.3%,
由 “+” 或 “-”、“. 小数点、4 位模拟量值共 6 个字符组成

② 当命令中 DD 为 03 时,

“data” 表示当前开关量输出状态。用 2 个 40~4FH 的字符表示,
第 1 个字符固定为 “@”, 无实际意义

第 2 个字符的低 4 位 D0~D3 分别表示第 1~4 点开关量状态, “1” 表示有效。

↓ (0DH) 为结束符

例: 本命令读取地址为 01 的仪表当前模拟量输出值: 命令: #010001..

回答: =+053.2..

回答表明: 输出值为+53.2%

例: 本命令读取地址为 01 的仪表当前开关量输出状态: 命令: #010003..

回答: =@B..

回答表明: 第 2 报警点处于输出状态, 其它报警点均未输出

■ 7.1.5 输出模拟量命令

- 说 明: 仅适用于具有模拟量输出功能的仪表, 本命令将一个值送到指定的仪表。仪表收到数据, 将该数值转成模拟量输出。注意先通过设置参数命令将模拟量输出控制权转到计算机。

- 命 令: &AA(data)..

&为定界符

AA (范围 00~99) 表示指定仪表二位十进制地址

data 为输出数值: 由 “+” 或 “-”, 4 位数值共 5 个字符组成。数据格式为百分数, 保留小数后 1 位, 范围从 -6.3% 到 +106.3%, 输出的绝对值由仪表决定。

↓ (0DH) 为结束符

- 回 答: >AA..

>为定界符

AA 为仪表二位十进制地址

↓ (0DH) 为结束符

■ 参数写入次数限制

★ 特别说明写参数最多可重复写 10 万次, 编程时要特别注意! 不要频繁写入!

例: 命令: &01+0500..

回答: >01..

本命令将 50% 的值, 送到地址为 01 的仪表。如果仪表的输出量程为 4~20mA, 收到该值后将输出 12mA (4mA+0.50×16mA=12mA)

回答表示输出完成

■ 7.1.6 输出开关量命令

- 说 明: 仅适用于具有数字量输出功能的仪表, 本命令置单一输出通道或置全部输出通道。


注意先通过设置参数命令将开关量输出控制权转到计算机。

- 命 令: &AABBDD..

&为定界符

AA (范围 00~99) 表示指定仪表二位十进制地址

BB 表示单一通道或置全部通道

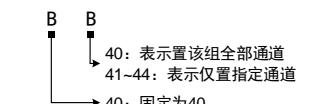

40: 表示置该组全部通道

41~44: 表示仅置指定通道

40: 固定为 40

DD 当置全部通道时, 由 40~47H 2 位 ASCII 码表示输出值

第 1 位固定 40H, 第 2 位

0 | 1 | 0 | 0 | D3 | D2 | D1 | D0

4 | 0-F

当置单一通道时, DD 只能为 40H, 40H (表示该通道 OFF) 或 40H, 41H (表示该通道 ON)

↓ (0DH) 为结束符

- 回 答: >AA..

>为定界符

AA 为仪表二位十进制地址

↓ (0DH) 为结束符

例: 命令: &01@@@E..

回答: >01..

本命令为置地址为 01 的仪表全部报警输出通道 (BB=00, 即 40H “@”, 40H “@”),

输出数据为 40H “@”, 45H “E”。通道 1 和通道 3 被置 ON, 其它通道被置 OFF

回答表示输出完成

例: 命令: &01@B@A..

回答: >01..

本命令为置地址为 01 的仪表报警输出通道 2 为 1, 其它通道不受影响

回答表示输出完成

■ 7.1.7 读参数符号命令

- 说 明: 本命令读会指定仪表的指定参数的符号。

- 命 令: 'AABB..

'为定界符

AA (范围 00~99) 表示指定仪表二位十进制地址

BB (范围 01~7EH) 表示参数的二位十六进制地址, 详见 [参数一览表](#)。

↓ (0DH) 为结束符

- 回 答: !(data)..

! 为定界符

(data) 为参数的表示符号, 共 4 个字符组成

↓ (0DH) 为结束符

■ 7.1.8 读参数命令

- 说 明: 本命令读回指定仪表的指定参数的值

- 命 令: \$AABB..

\$为定界符

AA (范围 00~99) 表示指定仪表二位十进制地址

BB (范围 01~7EH) 表示参数的二位十六进制地址, 详见 [参数一览表](#)。

↓ (0DH) 为结束符

- 回 答: !(data)..

! 为定界符

data 为参数值

参数值由 “+” 或 “-”、“. 小数点”, 6 位参数数值共 8 个字符组成

↓ (0DH) 为结束符

► 仪表订货时没有选配的功能, 其相应参数不开放, 读未开放的参数时将回答 ?AA..

例: 本命令读取地址为 01 的仪表的报警点 1 的报警设定值参数, 参数地址为 03H

命令: \$0103..

回答: !+100.0..

回答表明: 该参数值为+100.0

■ 7.1.9 设置参数命令

- 说 明: 本命令用于设置仪表参数

设置参数时, 必须先将密码参数 **oA** (oA) 设置为对应参数组正确的密码值。

设置工作完成后, 应将密码设置为 0。

- 命 令: %AABB(data)..

%为定界符

AA (范围 00~99) 表示指定仪表二位十进制地址

BB (范围 01~7EH) 表示参数的二位十六进制地址, 详见 [参数一览表](#)。

data 为参数值, 由 “+” 或 “-”, 6 位参数值, 共 7 个字符组成。不含小数点。

不改变原参数的小数点位置, 省略了小数点。例如 0.137, 1.37, 13.7, 137 均表示为+0137

↓ (0DH) 为结束符

- 回 答: !AA..

! 为定界符

AA 为仪表二位十进制地址

↓ (0DH) 为结束符

■ 参数写入次数限制

★ 特别说明写参数最多可重复写 10 万次, 编程时要特别注意! 不要频繁写入!

例: 本例第 1 个命令将地址为 01 的仪表密码设置为 1111, 为命令 2, 命令 3 做准备

第 2 个命令将仪表的数字滤波时间常数 (地址为 29H), 设为 20

第 3 个命令将密码恢复为 0

命令: %0101+1111..

回答: ! 01..